≪評価の考え方≫

屋根・屋上、外壁は目視状況により、内部仕上げ、電気設備、機械設備は部位の全面的な改修年からの経過年数を基本にA、B、C、Dの4段階で評価する。評価基準を写真事例を用いて詳細に解説する。

評価基準

目視による評価【屋根・屋上、外壁】

	評価	基準
良好	Α	概ね良好
	В	部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)
	С	広範囲に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し)
劣化	D	早急に対応する必要がある (安全上、機能上、問題あり) (躯体の耐久性に影響を与えている) (設備が故障し施設運営に支障を与えている)等

経過年数による評価 【内部仕上、電気設備、 機械設備】

良好	評価	基準		
	Α	20年未満		
	В	20~40年		
	O	40年以上		
劣化	О	経過年数に関わらず著しい劣化 事象がある場合		



劣化状況調査票

通し番号	xxxx-xx-x						
学校名	A学校		学校番号	13	01	調査日	令和4年9月28日
建物名	校舎					記入者	00
棟番号	1				建築年度	昭和44	年度(1969 年度)
構造種別	鉄筋コンクリート造	延床面積		2,562 m ²	階数	地上 3	階 地下 0 階

部位	仕様 (該当する項目にチェック)		歴(部位の更新) 工事内容	劣化状況 (複数回答可)	箇所数	特記事項	評価
1 屋根	□ アスファルト保護防水	H7	防水改修	□ 降雨時に雨漏りがある		EXP.J金物に	
屋上	□ アスファルト露出防水				2	脱落がある	
	■ シート防水、塗膜防水			□ 防水層に膨れ・破れ等がある			
	□ 勾配屋根(長尺金属板、折板)			□ 屋根葺材に錆・損傷がある			С
	□ 勾配屋根(スレート、瓦類)			■ 笠木・立上り等に損傷がある			
	□ その他の屋根 ()		□ 樋やルーフドレンを目視点検できない			
				□ 既存点検等で指摘がある			
2 外壁	■ 塗仕上げ	Н3	外壁改修	■ 鉄筋が見えているところがある	5	北側の劣化	
	■ タイル張り、石張り	H10	耐震補強	■ 外壁から漏水がある			
	□ 金属系パネル			■ 塗装の剥がれ	多数		
	□ コンクリート系パネル(ALC等)			■ タイルや石が剥がれている			
	□ その他の外壁()		□ 大きな亀裂がある			D
	■ アルミ製サッシ			□ 窓・ドアの廻りで漏水がある			
	□ 鋼製サッシ			□ 窓・ドアに錆・腐食・変形がある			
	□ 断熱サッシ、省エネガラス			□ 外部手すり等の錆・腐朽			
				□ 既存点検等で指摘がある			

p.3 ~6 参照

部位	改修·点検項目	改修・点検年度	特記事項(改修内容及び点検等による指摘事項)	評価
3 内部仕上	■ 老朽改修	H5	大規模改造	
(床・壁・天井)	□ エコ改修			
(内部建具)	□ トイレ改修			
(間仕切等)	□ 法令適合			В
(照明器具)	□ 校内LAN			
(エアコン)等	□ 空調設置			
	□ 障害児等対策			
	□ 防犯対策			
	□ 構造体の耐震対策			
	□ 非構造部材の耐震対策			
	□ その他、内部改修工事			
4 電気設備	■ 分電盤改修	H22		
	□ 配線等の敷設工事			
	■ 昇降設備保守点検	H18	指摘無し	Α
	□ その他、電気設備改修工事			
5 機械設備	□ 給水配管改修			
	□ 排水配管改修			С
	■ 消防設備の点検	H27	指摘への対応済み	ا کا
	□ その他、機械設備改修工事			

p. / ~8 参照

特記事項(改修工事内容や12条点検、消防点検など、各種点検等による指摘事項が有れば、該当部位と指摘内容を記載) 外壁の劣化が進んでいます。ひび割れ剥がれが多数見られます。 舗装面に段差があり危険な状況です。

> 履歴がある項目に■チェック し、実施年度及び特記事項 を記入。

12条点検等で4段階の劣化状況評価に 影響を及ぼすような指摘事項がある場 合は特記事項欄に記入。

評価基準:屋根•屋上

目視状況を写真事例に照らしてA、B、C、Dの4段階で評価する。

良好

≪解説≫

≪点検項目≫

- ✓ 最上階の天井において、降雨時やその 翌日の雨漏りがないか。または、雨漏 りが原因と思われるシミやカビがない か。
- ✓ 防水面において、膨れ・剥がれ・破れ・穴開きなどがないか。
- ✓ 金属屋根においては、錆・損傷・腐食などがないか。
- ✓ 上記のような劣化事象の箇所数を記入。

≪点検の留意点≫

- ✓ ルーフドレイン(屋上排水口)や排水 溝は、緩い勾配がつけられている屋上 で、最も低い部分で、土砂などが溜ま りやすくなっており、ここが詰まると 屋上に水溜りができてしまい、劣化が 進み、漏水が発生する恐れがある。
- ✓ 目視だけでなく歩行により、浮きや水 ぶくれ等がないか確認する。
- ✓ パラペット立上り部分の防水端部で、 剥がれ等が無いか確認する。
- ✓ 屋内運動場の屋根は、容易に登れない場合は隣接する校舎の屋上等から観察する。
- ✓ 1箇所の劣化事象だけでなく、全体の 経年状況等を踏まえる。
- ✓ 現状のまま放置すると、他の場所でも 同じように劣化が進行する可能性があ る場合は評価を1段階引き下げる。
- ✓ 現状として、降雨時に複数箇所で雨漏りしている場合をD評価とする。判断を雨漏り痕で行う場合は概ね10箇所以上をD評価とする。ただし、屋上防水は改修済でも、天井ボードは既存のままとなっている学校が多く、見極める必要がある。

評価仕様	А	В
アスファルト保護防水	良好 (汚れている程度) (改修後10年以内)	部分的に、ひび割れ、変質、排水不良、目地シーリングの損傷がある。
アスファルト露出防水	良好 (汚れている程度) (改修後10年以内)	部分的に、ふくれ、変質 (摩耗)、排水不良がある。
シート防水	良好 (汚れている程度) (改修後10年以内)	部分的に、ふくれ、しわ、 変質(摩耗)、排水不良 がある。
塗膜防水	良好 (汚れている程度) (改修後10年以内)	部分的にふくれ、しわ、 変質(スポンジ状)、排水 不良がある。
金属板 (長尺、 折板、 平葺き)	良好 (汚れている程度)	部分的に、塗装のはがれ、さび、変質、シーリング材のひび、金物のさび

(改修後10年以内)

がある。

C





広範囲に、ひび割れ、変質、排水不良、土砂の堆積、雑草、目地シーリングの損傷が見られ、 最上階天井に漏水痕がある。



広範囲に、損壊、幅広のひび割れ、排水不良があり、 最上階天井に漏水が複数箇所ある。



広範囲に、ひび割れ、変質(摩耗)、排水不良、土砂の堆 積、雑草が見られ、最上階天井に漏水痕がある。



広範囲に、破断、損壊、下地露出、幅広のひび割れがあり、 最上階天井に漏水が複数箇所ある。



広範囲に、ふくれ、しわ、穴あき、変質(摩耗)、排水不良、 土砂の堆積、雑草が見られ、最上階天井に漏水痕がある



広範囲に、破断、めくれ、下地露出があり、 最上階天井に漏水が複数箇所ある





広範囲に、ふくれ、しわ、穴あき、変質(摩耗)、排水不良、 土砂の堆積、雑草が見られ、最上階天井に漏水痕がある。





広範囲に、破断、めくれ、下地露出があり、 最上階天井に漏水が複数箇所ある。





広範囲に、塗装のはがれ、さび、変質、シーリング材の ひび、取付金物のさび、部分的な腐食・損壊があり、 最上階天井に漏水痕がある。



広範囲に、さび、はがれ、腐食、取付金物の損壊があり、 最上階天井に漏水が複数箇所ある。 目視状況を写真事例に照らしてA、B、C、Dの4段階で評価する。

≪解説≫

≪点検項目≫

- ✓ 外壁において、コンクリートが剥落し、 鉄筋が露出している箇所はないか。
- ✓ 外壁の室内側において、雨漏りと思われるシミ垂れや塗装の剥がれがないか。 また、降雨時や翌日に床面に水溜りができてないか。
- ✓ 外装材 (モルタル・タイル・吹き付け 材などの仕上げ材) の亀裂、浮き、剥 離、ひび割れ及び破損などがないか。
- ✓ 建具枠、蝶番などの腐食、変形、ぐら つきなどがないか。
- ✓ 窓枠と外壁との隙間に施されている シーリング材に硬化、切れ、剥がれな どがないか。
- ✓ 上記のような劣化事象の箇所数を記入。

≪点検の留意点≫

- ✓ 目視によって外壁の状況を確認する。 大きな損傷、変形、腐食などがないか を確認する。
- ✓ 外壁のタイル、モルタルなどに剥落や ふくれ、浮きを発見した場合は、直ち に、周囲に立ち入りできないよう措置 を行う。また、部分的に打診による浮 きの確認をすることが望ましい。
- ✓ スチールサッシは、錆の影響による開 閉不良・鍵の破損等について確認する 必要がある。
- ✓ 現状として降雨時に複数箇所で雨漏り している場合をD評価とする。判断を 雨漏り痕で行う場合は概ね10箇所以上 をD評価とする。
- ✓ 鉄筋の露出は、概ね5箇所以上をD評価とする。

評価 В 仕様 塗り 仕上げ 良好 部分的に、ひび割れ・変 (汚れている程度) 質・浮き・さび汁がある。 (改修後10年以内) タイル張り 石張り 部分的に、ひび割れ・変 良好 質・浮き・はらみ・さび (汚れている程度) 汁・シーリング材のひび (改修後10年以内) がある。 金属系 パネル 部分的に、さび・変質・ 良好 シーリング材のひびが (汚れている程度) (改修後10年以内) ある。 セメント系 パネル 部分的に、ひび割れ・変 良好 (汚れている程度) 質・欠損・シーリング材の (改修後10年以内) ひびがある。 窓 (サッシ) 良好 部分的に、変形・変質・ (汚れている程度) シーリング材の硬化。

良好

(改修後10年以内)

D

C





広範囲に、ひび割れ・亀甲状のひび割れ・変質・浮き・剥がれ・さび汁があり、小規模な漏水がある。





広範囲に、剥落・爆裂・幅広のひび割れがあり、 内部の床に水たまり、漏水が複数箇所ある。





広範囲に、ひび割れ・変質・浮き・はらみ・さび汁・シーリング材のひびがあり、小規模な漏水がある。





広範囲に、剥落・爆裂・幅広のひび割れがあり、 内部の床に水たまり、漏水が複数箇所ある。



広範囲に、さび・変質・シーリング材のひび・取付金物の さびがあり、小規模な漏水がある。



広範囲に、さび・腐食・ぐらつき・取付金物の腐食があり、 内部の床に水たまり、漏水が複数箇所ある。





広範囲に、ひび割れ・変質・シーリング材のひび・取付金物のさびがあり、小規模な漏水がある。



欠落・ぐらつき・取付金物の腐食・シーリング材の欠落があり、 内部の床に水たまり、漏水が複数箇所ある。





全体的に、変形・変質・さび・シーリングの硬化・ひび割れが見られる。



全体的に腐食・損壊・開閉不良があり、漏水がある。

<u>評価基準:内部仕上、電気設備、機械設備(給排水衛生、冷暖房換気)</u>

部位の全面的な改修年からの経過年数を基本にA、B、C、Dの4段階で評価する。

≪解説≫

内部仕上と設備は修繕・改修や点検の 履歴を基に、経過年数により4段階で評価することを基本とする。ただし、現地 目視により、右頁にあるような事象があれば、それらも加味して総合的に評価すること。

対象となる部位、及びC/D評価に該 当する事象例を右表に示す。

≪点検項目≫

- ✓ 内部においては、床・壁・天井のコン クリートの亀裂やボード類の浮きや損 傷などがないか。
- ✓ 天井ボードの落下や床シートの剥がれ などにより安全性が損なわれていると ころがないか。
- ✓ 設備機器においては、機器や架台に 錆・損傷・腐食などがないか。
- ✔ 設備機器に漏水・漏油などがないか。
- ✓ 給水設備においては、使用水に赤水や 異臭がないか。
- ✓ 機器から異音はしていないか。
- ✓ 保守点検や消防の査察などで是正措置 等の指摘がないか。

≪点検の留意点≫

- ✓ 目視によって状況を確認する。大きな 損傷、変形、腐食などがないかを確認 する。
- ✓ 受変電設備等の高圧機器は、フェンス の外から目視により確認する。
- ✓ 施設管理者からのヒアリングも有効。
- ✓ 目視で評価する場合、複数台あるうち、 1台の機器の劣化事象だけで判断する のではなく、設備全体として評価する。

該当する部位

● 床、壁、天井

● 内部開口部(扉、窓、防火戸)

内部 仕上

- 室内表示、手すり、固定家具など
- 照明器具、衛生器具、冷暖房器具

● 建物内の分電盤・配線・配管 (電灯・コンセント設備) (弱電設備)

電気設備

受変電設備、自家発電設備、幹線設備は、 学校施設の共用設備のため対象外とする。

● 建物内の給水配管・給湯配管・排水配管・ ガス配管

機械設備

受水槽、高置水槽、浄化槽、各種ポンプ、 屋外配管は、共用設備のため対象外とする。


CまたはDの事象(例)

● 内部仕上げと設備機器について、該当建物の概ね半分以上の部屋(床面積)にわたって行った 改修工事の実施年度を基準とし、経過年数で評価する。

(対象外の工事の例)

- ・特定の教室のみの改修
- ・天井張替え、壁の塗り替え、照明器具交換など、部位、機器のみの改修工事
- 広範囲(25%以上の面積)または随所(5か所以上)に劣化事象がみられる場合は、評価を1段 階下げることを目安とする。



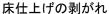



床のひび割れ



天井材の落下・剥がれ

● 建物内の分電盤・配線・配管について、該当建物の概ね半分以上の部屋(床面積)にわたって 行った改修工事の実施年度を基準とし、経過年数で評価する。

(対象外の工事の例)

- ・受変電設備の更新
- ・防災設備、放送設備など、単独設備の更新

(評価例)

・視聴覚室やコンピューター室などの改修(整備)はしているが、他の部分は40年以上経過している場合は、C評価

● 建物内の給水配管・給湯配管・排水配管について、該当建物の概ね半分以上の部屋(床面積) にわたって行った改修工事の実施年度を基準とし、経過年数で評価する。

(対象外の工事の例)

•部分的な修繕等

(評価例)

- ・給水配管の更新済みで、排水配管は40年以上経過してる場合は、C評価
- ・給排水配管を一度も更新せず、40年以上経過している場合は、D評価