

建物調査結果

(下田市役所東本郷庁舎 本館・西館・別館)

《評価の考え方》

屋根・屋上、外壁は目視状況により、内部仕上げ、電気設備、機械設備は部位の全面的な改修年からの経過年数を基本にA、B、C、Dの4段階で評価する。評価基準を写真事例を用いて詳細に解説する。

評価基準

目視による評価【屋根・屋上、外壁】

		評価	基準
	良好	A	概ね良好
		B	部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)
		C	広範囲に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し)
	劣化	D	早急に対応する必要がある (安全上、機能上、問題あり) (躯体の耐久性に影響を与えている) (設備が故障し施設運営に支障を与えている)等

経過年数による評価
【内部仕上、電気設備、
機械設備】

良好 	評価	基準
	A	20年未満
	B	20～40年
	C	40年以上
劣化	D	経過年数に関わらず著しい劣化事象がある場合

《例》

劣化状況調査票

通し番号	XXXX-XX-X	学校名	A学校	学校番号	1301	調査日	令和4年9月28日
建物名	校舎	記入者	〇〇	棟番号	1	建築年度	昭和44 年度 (1969 年度)
構造種別	鉄筋コンクリート造	延床面積	2,562 m ²	階数	地上 3 階 地下 0 階		

部位	仕様 (該当する項目にチェック)	工事履歴(部位の更新)		劣化状況 (複数回答可)		特記事項	評価
		年度	工事内容		箇所数		
1 屋根 屋上	☐ アスファルト保護防水	H7	防水改修	☐ 降雨時に雨漏りがある		EXP.J金物に 脱落がある	C
	☐ アスファルト露出防水			☒ 天井等に雨漏り痕がある	2		
	☒ シート防水、塗膜防水			☐ 防水層に膨れ・破れ等がある			
	☐ 勾配屋根(長尺金属板、折板)			☐ 屋根葺材に錆・損傷がある			
	☐ 勾配屋根(スレート、瓦類)			☒ 笠木・立上り等に損傷がある			
	☐ その他の屋根 ()			☐ 樋やルーフトンを目視点検できない			
	☐			☐ 既存点検等で指摘がある			
2 外壁	☒ 塗仕上げ	H3	外壁改修	☒ 鉄筋が見えているところがある	5	北側の劣化	D
	☒ タイル張り、石張り	H10	耐震補強	☒ 外壁から漏水がある			
	☐ 金属系パネル			☒ 塗装の剥がれ	多数		
	☐ コンクリート系パネル(ALC等)			☒ タイルや石が剥がれている			
	☐ その他の外壁 ()			☐ 大きな亀裂がある			
	☒ アルミ製サッシ			☐ 窓・ドアの廻りで漏水がある			
	☐ 鋼製サッシ			☐ 窓・ドアに錆・腐食・変形がある			
	☐ 断熱サッシ、省エネガラス			☐ 外部手すり等の錆・腐朽			
	☐			☐ 既存点検等で指摘がある			
	☐						

p.3 ~6
参照

部位	改修・点検項目	改修・点検年度	特記事項(改修内容及び点検等による指摘事項)	評価
3 内部仕上 (床・壁・天井) (内部建具) (間仕切等) (照明器具) (エアコン)等	☒ 老朽改修	H5	大規模改造	B
	☐ エコ改修			
	☐ トイレ改修			
	☐ 法令適合			
	☐ 校内LAN			
	☐ 空調設置			
	☐ 障害児等対策			
	☐ 防犯対策			
	☐ 構造体の耐震対策			
	☐ 非構造部材の耐震対策			
4 電気設備	☒ 分電盤改修	H22		A
	☐ 配線等の敷設工事			
	☒ 昇降設備保守点検	H18	指摘無し	
5 機械設備	☐ その他、電気設備改修工事			C
	☐ 給水配管改修			
	☐ 排水配管改修			
	☒ 消防設備の点検	H27	指摘への対応済み	
	☐ その他、機械設備改修工事			

p.7 ~8
参照

特記事項(改修工事内容や12条点検、消防点検など、各種点検等による指摘事項が有れば、該当部位と指摘内容を記載)
外壁の劣化が進んでいます。ひび割れ剥がれが多数見られます。舗装面に段差があり危険な状況です。

履歴がある項目に■チェックし、実施年度及び特記事項を記入。

12条点検等で4段階の劣化状況評価に影響を及ぼすような指摘事項がある場合は特記事項欄に記入。

評価基準：屋根・屋上

目視状況を写真事例に照らしてA、B、C、Dの4段階で評価する。

良好

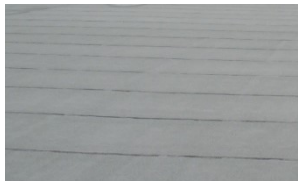
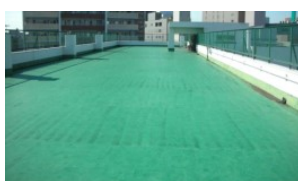
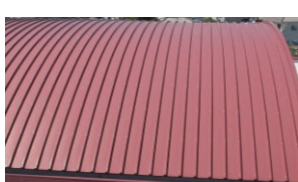
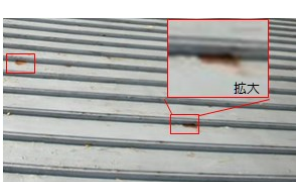
《解説》

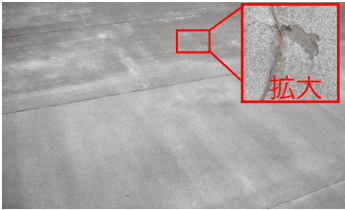
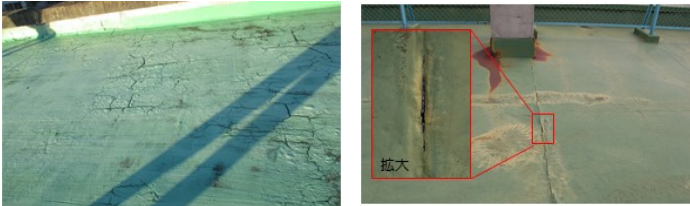
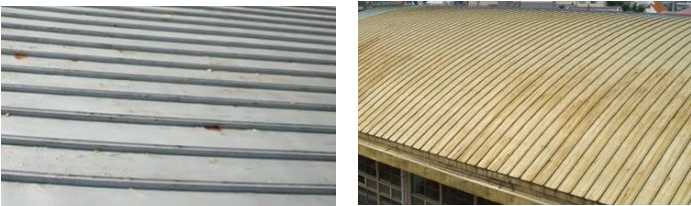
《点検項目》

- ✓ 最上階の天井において、降雨時やその翌日の雨漏りがないか。または、雨漏りが原因と思われるシミやカビがないか。
- ✓ 防水面において、膨れ・剥がれ・破れ・穴開きなどがいないか。
- ✓ 金属屋根においては、錆・損傷・腐食などがいないか。
- ✓ 上記のような劣化事象の箇所数を記入。

《点検の留意点》

- ✓ ルーフドレイン（屋上排水口）や排水溝は、緩い勾配がつけられている屋上で、最も低い部分で、土砂などが溜まりやすくなっており、ここが詰まると屋上に水溜りができてしまい、劣化が進み、漏水が発生する恐れがある。
- ✓ 目視だけでなく歩行により、浮きや水ぶくれ等がないか確認する。
- ✓ パラペット立上り部分の防水端部で、剥がれ等が無いか確認する。
- ✓ 屋内運動場の屋根は、容易に登れない場合は隣接する校舎の屋上等から観察する。
- ✓ 1箇所の劣化事象だけでなく、全体の経年状況等を踏まえる。
- ✓ 現状のまま放置すると、他の場所でも同じように劣化が進行する可能性がある場合は評価を1段階引き下げる。
- ✓ 現状として、降雨時に複数箇所雨漏りしている場合をD評価とする。判断を雨漏り痕で行う場合は概ね10箇所以上をD評価とする。ただし、屋上防水は改修済でも、天井ボードは既存のままとなっている学校が多く、見極める必要がある。

仕様	評価	A	B
アスファルト 保護防水		 良好 (汚れている程度) (改修後10年以内)	 部分的に、ひび割れ、変質、排水不良、目地シーリングの損傷がある。
アスファルト 露出防水		 良好 (汚れている程度) (改修後10年以内)	 部分的に、ふくれ、変質（摩耗）、排水不良がある。
シート 防水		 良好 (汚れている程度) (改修後10年以内)	 部分的に、ふくれ、しわ、変質（摩耗）、排水不良がある。
塗膜防水		 良好 (汚れている程度) (改修後10年以内)	 部分的にふくれ、しわ、変質（スポンジ状）、排水不良がある。
金属板 (長尺、折板、平葺き)		 良好 (汚れている程度) (改修後10年以内)	 部分的に、塗装のはがれ、さび、変質、シーリング材のひび、金物のさびがある。

C	D
 広範囲に、ひび割れ、変質、排水不良、土砂の堆積、雑草、目地シーリングの損傷が見られ、最上階天井に漏水痕がある。	 広範囲に、損壊、幅広のひび割れ、排水不良があり、最上階天井に漏水が複数箇所ある。
 広範囲に、ひび割れ、変質(摩耗)、排水不良、土砂の堆積、雑草が見られ、最上階天井に漏水痕がある。	 広範囲に、破断、損壊、下地露出、幅広のひび割れがあり、最上階天井に漏水が複数箇所ある。
 広範囲に、ふくれ、しわ、穴あき、変質(摩耗)、排水不良、土砂の堆積、雑草が見られ、最上階天井に漏水痕がある。	 広範囲に、破断、めくれ、下地露出があり、最上階天井に漏水が複数箇所ある。
 広範囲に、ふくれ、しわ、穴あき、変質(摩耗)、排水不良、土砂の堆積、雑草が見られ、最上階天井に漏水痕がある。	 広範囲に、破断、めくれ、下地露出があり、最上階天井に漏水が複数箇所ある。
 広範囲に、塗装のはがれ、さび、変質、シーリング材のひび、取付金物のさび、部分的な腐食・損壊があり、最上階天井に漏水痕がある。	 広範囲に、さび、はがれ、腐食、取付金物の損壊があり、最上階天井に漏水が複数箇所ある。

評価基準：外壁

目視状況を写真事例に照らしてA、B、C、Dの4段階で評価する。

良好

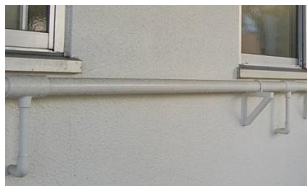
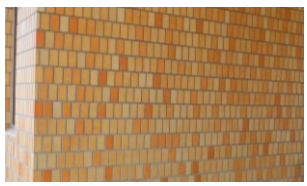
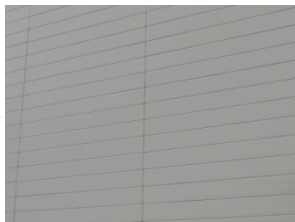
《解説》

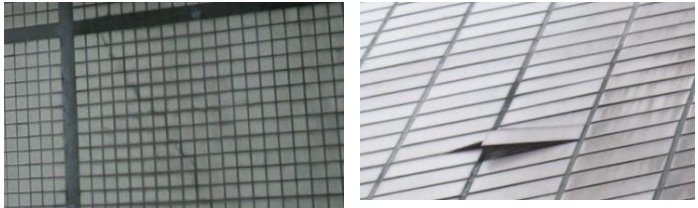
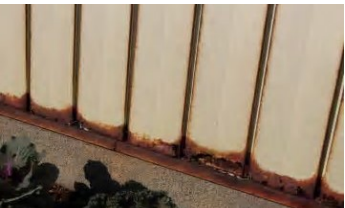
《点検項目》

- ✓ 外壁において、コンクリートが剥落し、鉄筋が露出している箇所はないか。
- ✓ 外壁の室内側において、雨漏りと思われるシミ垂れや塗装の剥がれがないか。また、降雨時や翌日に床面に水溜りができてないか。
- ✓ 外装材（モルタル・タイル・吹き付け材などの仕上げ材）の亀裂、浮き、剥離、ひび割れ及び破損などがないか。
- ✓ 建具枠、蝶番などの腐食、変形、ぐらつきなどがないか。
- ✓ 窓枠と外壁との隙間に施されているシーリング材に硬化、切れ、剥がれなどがないか。
- ✓ 上記のような劣化事象の箇所数を記入。

《点検の留意点》

- ✓ 目視によって外壁の状況を確認する。大きな損傷、変形、腐食などがなければ確認する。
- ✓ 外壁のタイル、モルタルなどに剥落やふくれ、浮きを発見した場合は、直ちに、周囲に立ち入りできないよう措置を行う。また、部分的に打診による浮きの確認をすることが望ましい。
- ✓ スチールサッシは、錆の影響による開閉不良・鍵の破損等について確認する必要がある。
- ✓ 現状として降雨時に複数箇所雨漏りしている場合をD評価とする。判断を雨漏り痕で行う場合は概ね10箇所以上をD評価とする。
- ✓ 鉄筋の露出は、概ね5箇所以上をD評価とする。

仕様	評価	A	B
塗り仕上げ		 良好 (汚れている程度) (改修後10年以内)	 部分的に、ひび割れ・変質・浮き・さび汁がある。
タイル張り 石張り		 良好 (汚れている程度) (改修後10年以内)	 部分的に、ひび割れ・変質・浮き・はらみ・さび汁・シーリング材のひびがある。
金属系 パネル		 良好 (汚れている程度) (改修後10年以内)	 部分的に、さび・変質・シーリング材のひびがある。
セメント系 パネル		 良好 (汚れている程度) (改修後10年以内)	 部分的に、ひび割れ・変質・欠損・シーリング材のひびがある。
窓 (サッシ)		 良好 (汚れている程度) (改修後10年以内)	 部分的に、変形・変質・シーリング材の硬化。

C	D
 広範囲に、ひび割れ・亀甲状のひび割れ・変質・浮き・剥がれ・さび汁があり、小規模な漏水がある。	 広範囲に、剥落・爆裂・幅広のひび割れがあり、内部の床に水たまり、漏水が複数箇所ある。
 広範囲に、ひび割れ・変質・浮き・はらみ・さび汁・シーリング材のひびがあり、小規模な漏水がある。	 広範囲に、剥落・爆裂・幅広のひび割れがあり、内部の床に水たまり、漏水が複数箇所ある。
 広範囲に、さび・変質・シーリング材のひび・取付金物のさびがあり、小規模な漏水がある。	 広範囲に、さび・腐食・ぐらつき・取付金物の腐食があり、内部の床に水たまり、漏水が複数箇所ある。
 広範囲に、ひび割れ・変質・シーリング材のひび・取付金物のさびがあり、小規模な漏水がある。	 欠落・ぐらつき・取付金物の腐食・シーリング材の欠落があり、内部の床に水たまり、漏水が複数箇所ある。
 全体的に、変形・変質・さび・シーリングの硬化・ひび割れが見られる。	 全体的に腐食・損壊・開閉不良があり、漏水がある。

評価基準：内部仕上、電気設備、機械設備（給排水衛生、冷暖房換気）

部位の全面的な改修年からの経過年数を基本にA、B、C、Dの4段階で評価する。

《解説》

内部仕上と設備は修繕・改修や点検の履歴を基に、経過年数により4段階で評価することを基本とする。ただし、現地目視により、右頁にあるような事象があれば、それらも加味して総合的に評価すること。

対象となる部位、及びC／D評価に該当する事象例を右表に示す。

《点検項目》

- ✓ 内部においては、床・壁・天井のコンクリートの亀裂やボード類の浮きや損傷などがないか。
- ✓ 天井ボードの落下や床シートの剥がれなどにより安全性が損なわれているところがないか。
- ✓ 設備機器においては、機器や架台に錆・損傷・腐食などがないか。
- ✓ 設備機器に漏水・漏油などがないか。
- ✓ 給水設備においては、使用水に赤水や異臭がないか。
- ✓ 機器から異音はしていないか。
- ✓ 保守点検や消防の査察などで是正措置等の指摘がないか。

《点検の留意点》

- ✓ 目視によって状況を確認する。大きな損傷、変形、腐食などがないかを確認する。
- ✓ 受変電設備等の高圧機器は、フェンスの外から目視により確認する。
- ✓ 施設管理者からのヒアリングも有効。
- ✓ 目視で評価する場合、複数台あるうち、1台の機器の劣化事象だけで判断するのではなく、設備全体として評価する。

	該当する部位
内部仕上	● 床、壁、天井 ● 内部開口部（扉、窓、防火戸） ● 室内表示、手すり、固定家具など ● 照明器具、衛生器具、冷暖房器具
電気設備	● 建物内の分電盤・配線・配管（電灯・コンセント設備）（弱電設備） 受変電設備、自家発電設備、幹線設備は、学校施設の共用設備のため対象外とする。
機械設備	● 建物内の給水配管・給湯配管・排水配管・ガス配管 受水槽、高置水槽、浄化槽、各種ポンプ、屋外配管は、共用設備のため対象外とする。

CまたはDの事象(例)

- 内部仕上げと設備機器について、該当建物の概ね半分以上の部屋(床面積)にわたって行った改修工事の実施年度を基準とし、経過年数で評価する。
(対象外の工事の例)
 - ・特定の教室のみの改修
 - ・天井張替え、壁の塗り替え、照明器具交換など、部位、機器のみの改修工事
- 広範囲(25%以上の面積)または随所(5か所以上)に劣化事象がみられる場合は、評価を1段階下げることを目安とする。



床仕上げの剥がれ



床のひび割れ



天井材の落下・剥がれ

- 建物内の分電盤・配線・配管について、該当建物の概ね半分以上の部屋(床面積)にわたって行った改修工事の実施年度を基準とし、経過年数で評価する。
(対象外の工事の例)
 - ・受変電設備の更新
 - ・防災設備、放送設備など、単独設備の更新
 (評価例)
 - ・視聴覚室やコンピューター室などの改修(整備)はしているが、他の部分は40年以上経過している場合は、C評価

- 建物内の給水配管・給湯配管・排水配管について、該当建物の概ね半分以上の部屋(床面積)にわたって行った改修工事の実施年度を基準とし、経過年数で評価する。
(対象外の工事の例)
 - ・部分的な修繕等
 (評価例)
 - ・給水配管の更新済みで、排水配管は40年以上経過してる場合は、C評価
 - ・給排水配管を一度も更新せず、40年以上経過している場合は、D評価

通し番号					
施設名	下田市役所東本郷庁舎			施設番号	
建物名	本館			調査日	2025/8/4
棟番号	本館			記入者	
構造種別	鉄筋コンクリート造		延床面積	925.00㎡	建築年度 昭和32年度（1957年度）
			階数	地上2階 地下一階	

部位	仕様 (該当する項目にチェック)	工事履歴(部位の更新)		劣化状況 (複数回答可)		特記事項	評価
		年度	工事内容		箇所数		
1 屋根 屋上	☐ アスファルト保護防水 ☐ アスファルト露出防水 ☒ シート防水、塗膜防水 ☐ 勾配屋根(長尺金属板、折板) ☐ 勾配屋根(スレート、瓦類) ☐ その他の屋根 ()	—	見られない	☒ 降雨時に雨漏りがある	未確認	全体的に汚れが顕著であり、軒下に雨漏り跡が見られるため、雨漏りが発生していると考えられる。 最上階の梁で漏水しているため、構造躯体への悪影響も考えられる。	C
				☒ 天井等に雨漏り痕がある	数箇所		
				☐ 防水層に膨れ・破れ等がある			
				☐ 屋根葺材に錆・損傷がある			
				☐ 笠木・立上り等に損傷がある			
				☐ 樋やルーフトレンを目視点検できない			
				☐ 既存点検等で指摘がある			
2 外壁	☒ 塗仕上げ ☒ タイル張り、石張り ☐ 金属系パネル ☐ コンクリート系パネル(ALC等) ☐ その他の外壁 () ☒ アルミ製サッシ ☒ 鋼製サッシ ☐ 断熱サッシ、省エネガラス	—	見られない	☐ 鉄筋が見えているところがある		全体的に風雨による汚れや錆などが散見された。	C
		—	見られない	☒ 外壁から漏水がある	数箇所		
				☒ 塗装の剥がれ	10%		
				☐ タイルや石が剥がれている			
				☐ 大きな亀裂がある			
		—	見られない	☐ 窓・ドアの廻りで漏水がある			
		—	見られない	☒ 窓・ドアに錆・腐食・変形がある	30%		
				☒ 外部手すり等の錆・腐朽	60%		
				☐ 既存点検等で指摘がある			

部位	修繕・点検項目	改修・点検年度	特記事項(改修内容及び点検等による指摘事項)	評価
3 内部仕上 (床・壁・天井) (内部建具) (間仕切等) (照明器具) (エアコン)等	☐ 老朽改修		外壁のひび割れからの漏水、また、汚れ・劣化が顕著であり現状での使用は非常に困難。	D
	☐ エコ改修			
	☐ トイレ改修			
	☐ 法令適合			
	☐ 施設内LAN			
	☐ 空調設置			
	☐ 障害者等対策			
	☐ 防犯対策			
	☒ 構造体の耐震対策	2022年度	1階に柱繊維巻補強(5箇所)を実施しているが、柱・梁に欠損やひびが散見される。	
	☐ 非構造部材の耐震対策			
4 電気設備	☐ 分電盤改修			D
	☐ 配線等の敷設工事		ヒューズ等がむき出しになっており、火災等の危険性がある。	
	☐ 昇降設備保守点検			
	☒ その他、電気設備改修工事		キュービクルについて、電気管理技術者の指摘により平成27年に更新した記録、及び、その後の点検記録あり。	
5 機械設備	☐ 給水配管改修			D
	☐ 排水配管改修			
	☒ 消防設備の点検		指摘事項あり。是正状況未確認。	
	☐ その他、機械設備改修工事		記録なし	

特記事項(改修工事内容や12条点検、消防点検など、各種点検等による指摘事項が有れば、該当部位と指摘内容を記載)

柱・梁に欠損やひび割れが散見されるため、構造躯体への悪影響も考えられることから、現状で使用することは非常に困難と考えられる。
耐震補強を実施済みであるが、1階のIs値は0.50にとどまる。2階は耐震補強計算・耐震補強ともに未実施。
また、図面に記載のない増築があり、法的合法性を確かめる必要がある。

	写真番号	本館-01
	階	—
	部屋名	—
	部位	建物全景
	コメント	—
	写真番号	本館-02
	階	—
	部屋名	—
	部位	建物全景
	コメント	—
	写真番号	本館-03
	階	R階
	部屋名	屋上
	部位	シート防水
	コメント	汚れ・劣化
	写真番号	本館-04
	階	R階
	部屋名	屋上
	部位	シート防水
	コメント	汚れ・劣化
	写真番号	本館-05
	階	R階
	部屋名	屋上
	部位	シート防水
	コメント	汚れ・劣化

	写真番号	本館-06
	階	—
	部屋名	外部
	部位	軒下
	コメント	劣化・破損
	写真番号	本館-07
	階	—
	部屋名	
	部位	
	コメント	引込柱
	写真番号	本館-08
	階	—
	部屋名	外部
	部位	外壁
	コメント	汚れ
	写真番号	本館-09
	階	—
	部屋名	外部
	部位	外壁
	コメント	錆・汚れ
	写真番号	本館-10
	階	—
	部屋名	外部
	部位	本館 西館 エキスパンションジョイント部分
	コメント	汚れ

	写真番号	本館-11
	階	ー
	部屋名	外部
	部位	本館 西館 エキスパンションジョイント 軒下
	コメント	汚れ・劣化
	写真番号	本館-12
	階	ー
	部屋名	外部
	部位	鋼製サッシ
	コメント	錆・劣化
	写真番号	本館-13
	階	1階
	部屋名	執務室
	部位	室内全景
	コメント	建物劣化により不使用
	写真番号	本館-14
	階	1階
	部屋名	執務室
	部位	壁
	コメント	ひび割れ・劣化
	写真番号	本館-15
	階	1階
	部屋名	執務室
	部位	壁
	コメント	ひび割れ・劣化

	写真番号	本館-16
	階	2階
	部屋名	階段ホール
	部位	天井
	コメント	雨漏りのため、波板による応急対応
	写真番号	本館-17
	階	2階
	部屋名	執務室
	部位	壁
	コメント	ひび割れ
	写真番号	本館-18
	階	2階
	部屋名	執務室
	部位	壁
	コメント	爆裂・むくり
	写真番号	本館-19
	階	2階
	部屋名	執務室
	部位	梁
	コメント	欠損・雨漏り跡
	写真番号	本館-20
	階	2階
	部屋名	執務室
	部位	柱
	コメント	欠損

	写真番号	本館-21
	階	2階
	部屋名	給湯室
	部位	壁
	コメント	汚れ・劣化
	写真番号	本館-22
	階	2階
	部屋名	給湯室
	部位	柱
	コメント	ひび割れ・劣化
	写真番号	本館-23
	階	2階
	部屋名	給湯室
	部位	梁
	コメント	ひび割れ・劣化

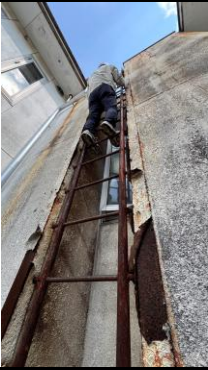
通し番号					
施設名	下田市役所東本郷庁舎	学校番号		調査日	2025/8/4
建物名	西館			記入者	
棟番号	西館	建築年度	昭和53年度	(1978年度)	
構造種別	鉄骨鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)	延床面積	1698.18㎡	階数	地上2階 地下一階

部位	仕様 (該当する項目にチェック)	工事履歴(部位の更新)		劣化状況 (複数回答可)		特記事項	評価
		年度	工事内容		箇所数		
1 屋根 屋上	☐ アスファルト保護防水	—	見られない	☐ 降雨時に雨漏りがある		全体的に風雨による汚れや錆などが散見された。一部、軒下と室内に雨漏りの跡が見られた。	C
	☐ アスファルト露出防水			☒ 天井等に雨漏り痕がある	数箇所		
	☐ シート防水、塗膜防水			☐ 防水層に膨れ・破れ等がある			
	☒ 勾配屋根(長尺金属板、折板)			☒ 屋根葺材に錆・損傷がある	全体		
	☐ 勾配屋根(スレート、瓦類)			☐ 笠木・立上り等に損傷がある			
	☐ その他の屋根 ()			☐ 樋やルーフトレンを目視点検できない			
				☐ 既存点検等で指摘がある			
2 外壁	☒ 塗仕上げ	—	見られない	☒ 鉄筋が見えているところがある	多数	全体的にひび割れ・塗装の剥がれ・爆裂などが散見された。	C
	☐ タイル張り、石張り	—	見られない	☒ 外壁から漏水がある	数箇所		
	☐ 金属系パネル			☒ 塗装の剥がれ	数箇所		
	☒ コンクリート系パネル(ALC等)	—	見られない	☐ タイルや石が剥がれている			
	☐ その他の外壁 ()	—	見られない	☒ 大きな亀裂がある	部分的		
	☒ アルミ製サッシ			☐ 窓・ドアの廻りで漏水がある			
	☒ 鋼製サッシ	—	見られない	☒ 窓・ドアに錆・腐食・変形がある	30%		
	☐ 断熱サッシ、省エネガラス	—	見られない	☒ 外部手すり等の錆・腐朽	80%		
				☐ 既存点検等で指摘がある			

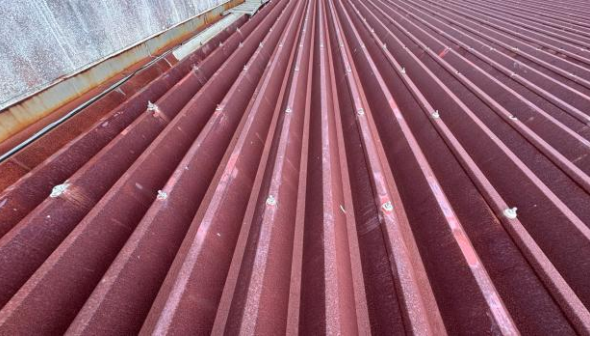
部位	修繕・点検項目	改修・点検年度	特記事項(改修内容及び点検等による指摘事項)	評価
3 内部仕上 (床・壁・天井) (内部建具) (間仕切等) (照明器具) (エアコン)等	☐ 老朽改修		外壁のひび割れと屋根からの漏水や汚れ・劣化が顕著。	C
	☐ エコ改修			
	☐ トイレ改修			
	☐ 法令適合			
	☐ 施設内LAN			
	☐ 空調設置			
	☐ 障害者等対策			
	☐ 防犯対策			
	☒ 構造体の耐震対策	2022年度	1階に耐震補強壁を新設。2階は未実施。	
	☐ 非構造部材の耐震対策			
	☐ その他、内部改修工事		ALCパネル鉄筋の膨張による爆裂が多数あり。	
4 電気設備	☐ 分電盤改修			D
	☐ 配線等の敷設工事			
	☐ 昇降設備保守点検			
	☐ その他、電気設備改修工事		キュービクルについて、電気管理技術者の指摘により平成27年に更新した記録、及び、その後の点検記録あり。	
5 機械設備	☐ 給水配管改修			D
	☐ 排水配管改修			
	☒ 消防設備の点検		指摘事項あり。是正状況未確認。	
	☐ その他、機械設備改修工事		記録なし	

特記事項(改修工事内容や12条点検、消防点検など、各種点検等による指摘事項が有れば、該当部位と指摘内容を記載)

耐震補強を実施済みであり、1階のIs値は0.70となる。2階は耐震補強計算・耐震補強ともに未実施。
活用には大規模な修繕が必要であると考えられる。

	写真番号	西館-01
	階	ー
	部屋名	ー
	部位	建物全景
	コメント	ー
	写真番号	西館-02
	階	ー
	部屋名	外部
	部位	点検用タラップ
	コメント	錆・劣化
	写真番号	西館-03
	階	R階
	部屋名	屋上
	部位	折半屋根
	コメント	錆
	写真番号	西館-04
	階	R階
	部屋名	屋上
	部位	設備機器
	コメント	錆・劣化
	写真番号	西館-05
	階	R階
	部屋名	屋上
	部位	設備機器
	コメント	錆・劣化

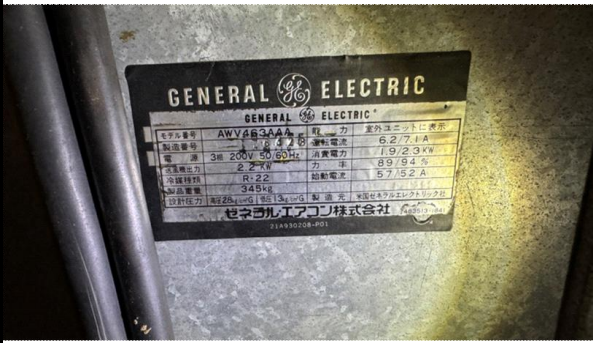
	写真番号	西館-06
	階	R階
	部屋名	屋上
	部位	エキスパンションジョイント上部
	コメント	西館・本館 接続部 錆・劣化
	写真番号	西館-07
	階	R階
	部屋名	屋上
	部位	設備機器
	コメント	分電盤
	写真番号	西館-08
	階	R階
	部屋名	屋上
	部位	設備機器
	コメント	配電盤
	写真番号	西館-09
	階	R階
	部屋名	屋上
	部位	設備機器
	コメント	配電盤
	写真番号	西館-10
	階	R階
	部屋名	屋上
	部位	設備機器
	コメント	錆・劣化

	写真番号	西館-11
	階	R階
	部屋名	屋上
	部位	折半屋根
	コメント	錆・劣化
	写真番号	西館-12
	階	R階
	部屋名	屋上
	部位	折半屋根
	コメント	錆・劣化
	写真番号	西館-13
	階	R階
	部屋名	屋上
	部位	折半屋根
	コメント	錆・劣化
	写真番号	西館-14
	階	R階
	部屋名	屋上
	部位	通気管
	コメント	劣化・腐食
	写真番号	西館-15
	階	R階
	部屋名	屋上
	部位	折半屋根
	コメント	錆・劣化

	写真番号	西館-16
	階	ー
	部屋名	外部
	部位	軒下
	コメント	パネル脱落・劣化・破損
	写真番号	西館-17
	階	ー
	部屋名	外部
	部位	雨樋
	コメント	錆
	写真番号	西館-18
	階	ー
	部屋名	外部
	部位	外壁
	コメント	汚れ・劣化
	写真番号	西館-19
	階	ー
	部屋名	外部
	部位	外壁・軒下
	コメント	汚れ・劣化・破損
	写真番号	西館-20
	階	ー
	部屋名	外部
	部位	点検用タラップ
	コメント	錆・劣化・破損

	写真番号	西館-21
	階	ー
	部屋名	外部
	部位	バルコニー
	コメント	手すり:錆・劣化
	写真番号	西館-22
	階	ー
	部屋名	外部
	部位	点検用タラップ
	コメント	錆・劣化・破損
	写真番号	西館-23
	階	ー
	部屋名	外部
	部位	屋外鉄骨階段
	コメント	錆・劣化・破損
	写真番号	西館-24
	階	ー
	部屋名	外部
	部位	屋外鉄骨階段
	コメント	錆・劣化・破損
	写真番号	西館-25
	階	2階
	部屋名	議場傍聴席
	部位	壁
	コメント	補修跡

	写真番号	西館-26
	階	2階
	部屋名	廊下
	部位	建具周辺
	コメント	ひび割れ
	写真番号	西館-27
	階	2階
	部屋名	廊下
	部位	天井
	コメント	水漏れ跡
	写真番号	西館-28
	階	2階
	部屋名	廊下
	部位	壁
	コメント	劣化
	写真番号	西館-29
	階	2階
	部屋名	廊下
	部位	壁・天井
	コメント	雨漏り跡
	写真番号	西館-30
	階	2階
	部屋名	廊下
	部位	壁
	コメント	雨漏り跡

	写真番号	西館-31
	階	2階
	部屋名	パッケージ室
	部位	設備機器
	コメント	点検記録等無し
	写真番号	西館-32
	階	2階
	部屋名	パッケージ室
	部位	設備機器
	コメント	点検記録等無し
	写真番号	西館-33
	階	2階
	部屋名	書庫
	部位	壁
	コメント	雨漏り跡・劣化
	写真番号	西館-34
	階	2階
	部屋名	執務室
	部位	壁・天井
	コメント	雨漏り跡・劣化
	写真番号	西館-35
	階	2階
	部屋名	執務室
	部位	壁
	コメント	ひび割れ

	写真番号	西館-36
	階	2階
	部屋名	執務室
	部位	天井配線
	コメント	応急的な配線
	写真番号	西館-37
	階	2階
	部屋名	執務室
	部位	天井
	コメント	水漏れ跡
	写真番号	西館-38
	階	2階
	部屋名	
	部位	
	コメント	※コメントなし
	写真番号	西館-39
	階	2階
	部屋名	
	部位	
	コメント	※コメントなし
	写真番号	西館-40
	階	2階
	部屋名	書庫
	部位	壁・天井
	コメント	雨漏り跡・劣化

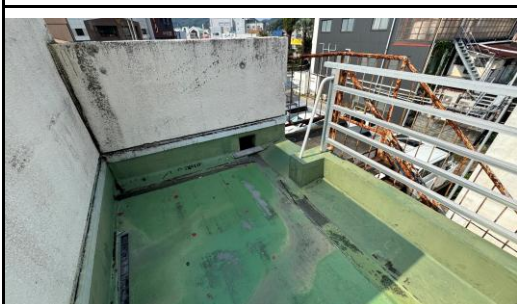
	写真番号	西館-41
	階	2階
	部屋名	
	部位	
	コメント	※コメントなし
	写真番号	西館-42
	階	2階
	部屋名	執務室
	部位	アルミサッシ
	コメント	破損

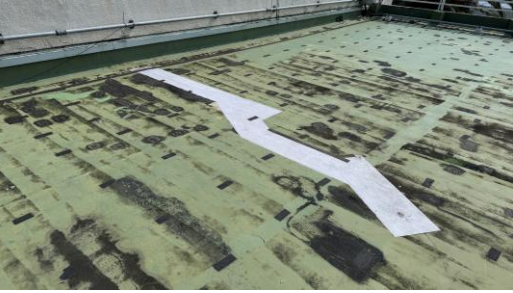
通し番号				
施設名	下田市役所東本郷庁舎	学校番号		調査日 2025/8/4
建物名	別館	記入者		
棟番号	別館	建築年度	昭和42年度	(1967年度)
構造種別	鉄筋コンクリート造	延床面積	464.12㎡	階数 地上2階+PH 地下－階

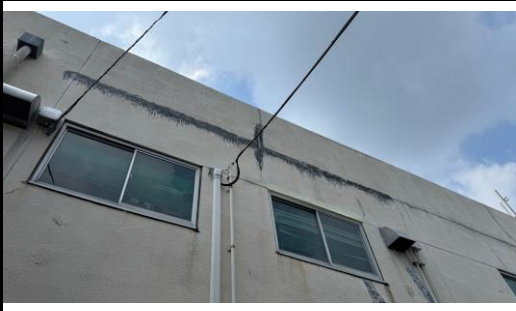
部位	仕様 (該当する項目にチェック)	工事履歴(部位の更新)		劣化状況 (複数回答可)		特記事項	評価
		年度	工事内容		箇所数		
1 屋根 屋上	☐ アスファルト保護防水 ☐ アスファルト露出防水 ☒ シート防水、塗膜防水 ☐ 勾配屋根(長尺金属板、折板) ☐ 勾配屋根(スレート、瓦類) ☐ その他の屋根 ()	不明	部分的に補修跡あり	☒ 降雨時に雨漏りがある ☒ 天井等に雨漏り痕がある ☒ 防水層に膨れ・破れ等がある ☒ 屋根葺材に錆・損傷がある ☒ 笠木・立上り等に損傷がある ☐ 樋やルーフトレンを目視点検できない ☐ 既存点検等で指摘がある	未確認 多数 10% 数箇所 数箇所	全体的に汚れと損傷が顕著であり、部分的に剥がれや破れが発生している。最上階では雨漏り跡が多数見受けられる。	D
2 外壁	☒ 塗仕上げ ☒ タイル張り、石張り ☐ 金属系パネル ☐ コンクリート系パネル(ALC等) ☐ その他の外壁 () ☒ アルミ製サッシ ☐ 鋼製サッシ ☐ 断熱サッシ、省エネガラス	不明 － －	ひび割れを補修した形跡あり 見られない 見られない	☐ 鉄筋が見えているところがある ☒ 外壁から漏水がある ☒ 塗装の剥がれ ☐ タイルや石が剥がれている ☒ 大きな亀裂がある ☒ 窓・ドアの廻りで漏水がある ☒ 窓・ドアに錆・腐食・変形がある ☒ 外部手すり等の錆・腐朽 ☐ 既存点検等で指摘がある	 数箇所 30% 部分的 数箇所 30% 80%	全体的にひび割れ・漏水などが散見された。また植生の浸食の可能性もある。特にひび割れの損傷度が高い箇所は、構造躯体への悪影響も考えられる。	C

部位	修繕・点検項目	改修・点検年度	特記事項(改修内容及び点検等による指摘事項)	評価
3 内部仕上 (床・壁・天井) (内部建具) (間仕切等) (照明器具) (エアコン)等	☐ 老朽改修 ☐ エコ改修 ☐ トイレ改修 ☐ 法令適合 ☐ 施設内LAN ☐ 空調設置 ☐ 障害者等対策 ☐ 防犯対策 ☒ 構造体の耐震対策 ☐ 非構造部材の耐震対策 ☐ その他、内部改修工事	 2022年度 	外壁のひび割れからの漏水、また、汚れ・劣化が顕著であり現状での使用は非常に困難 電源やコンセントを各室へ引き込むため、建具に貫通孔を開けており、建具の気密性等の性能の低下が見込まれる 1階に耐震補強壁を新設。2階は未実施。 	D
4 電気設備	☐ 分電盤改修 ☐ 配線等の敷設工事 ☐ 昇降設備保守点検 ☒ その他、電気設備改修工事	 	キュービクルについて、電気管理技術者の指摘により平成27年に更新した記録、及び、その後の点検記録あり。	D
5 機械設備	☐ 給水配管改修 ☐ 排水配管改修 ☒ 消防設備の点検 ☐ その他、機械設備改修工事	 	指摘事項あり。是正状況未確認。 記録なし	D

特記事項(改修工事内容や12条点検、消防点検など、各種点検等による指摘事項が有れば、該当部位と指摘内容を記載)
梁に欠損やひびが散見されるため、構造躯体への悪影響も考えられることから、現状で使用することは非常に困難と考える。
耐震補強を実施済みであるが、1階の I_b 値は0.65にとどまる。2階は耐震補強計算・耐震補強ともに未実施。

	写真番号	別館-01
	階	—
	部屋名	—
	部位	建物全景
	コメント	—
	写真番号	別館-02
	階	R階
	部屋名	屋上
	部位	シート防水
	コメント	汚れ・劣化
	写真番号	別館-03
	階	R階
	部屋名	屋上
	部位	シート防水
	コメント	汚れ・劣化
	写真番号	別館-04
	階	R階
	部屋名	屋上
	部位	防水立上り
	コメント	汚れ・劣化
	写真番号	別館-05
	階	R階
	部屋名	屋上
	部位	横引きドレン
	コメント	汚れ

	写真番号	別館-06
	階	R階
	部屋名	屋上
	部位	シート防水
	コメント	汚れ・劣化
	写真番号	別館-07
	階	R階
	部屋名	屋上
	部位	シート防水
	コメント	劣化修復跡
	写真番号	別館-08
	階	R階
	部屋名	屋上
	部位	シート防水
	コメント	劣化修復跡
	写真番号	別館-09
	階	R階
	部屋名	ペントハウス
	部位	外壁
	コメント	汚れ
	写真番号	別館-10
	階	R階
	部屋名	ペントハウス
	部位	壁
	コメント	雨漏り跡・劣化

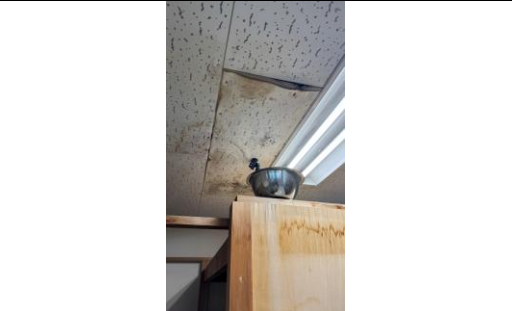
	写真番号	別館-11
	階	R階
	部屋名	屋上
	部位	シート防水
	コメント	劣化・破損の応急対応
	写真番号	別館-12
	階	ー
	部屋名	階段室 天井
	部位	天井
	コメント	劣化
	写真番号	別館-13
	階	ー
	部屋名	外部
	部位	外壁
	コメント	ひび割れ
	写真番号	別館-14
	階	ー
	部屋名	外部
	部位	外壁
	コメント	ひび割れ
	写真番号	別館-15
	階	ー
	部屋名	外部
	部位	外壁
	コメント	ひび割れ

	写真番号	別館-16
	階	—
	部屋名	外部
	部位	屋外鉄骨階段
	コメント	錆・劣化
	写真番号	別館-17
	階	—
	部屋名	外部
	部位	屋外鉄骨階段
	コメント	錆・劣化
	写真番号	別館-18
	階	—
	部屋名	外部
	部位	屋外鉄骨階段
	コメント	錆・劣化
	写真番号	別館-19
	階	—
	部屋名	外部
	部位	PCB汚染物保管場所
	コメント	—
	写真番号	別館-20
	階	—
	部屋名	外部
	部位	受変電設備
	コメント	—

	写真番号	別館-21
	階	—
	部屋名	外部
	部位	受変電設備
	コメント	—
	写真番号	別館-22
	階	—
	部屋名	外部
	部位	ボイラー棟 消火器
	コメント	汚れ
	写真番号	別館-23
	階	1階
	部屋名	事務室
	部位	天井
	コメント	劣化
	写真番号	別館-24
	階	1階
	部屋名	事務室
	部位	壁
	コメント	劣化・破損
	写真番号	別館-25
	階	1階
	部屋名	会議室兼検診室
	部位	壁
	コメント	ひび割れ

	写真番号	別館-26
	階	1階
	部屋名	会議室兼検診室
	部位	壁
	コメント	ひび割れ
	写真番号	別館-27
	階	1階
	部屋名	廊下
	部位	床・壁
	コメント	雨漏り跡・劣化・破損
	写真番号	別館-28
	階	1階
	部屋名	廊下
	部位	床・壁
	コメント	雨漏り跡・劣化・破損
	写真番号	別館-29
	階	1階
	部屋名	玄関
	部位	壁
	コメント	塗装ひび割れ
	写真番号	別館-30
	階	1階
	部屋名	階段室
	部位	壁
	コメント	爆裂・破損

	写真番号	別館-31
	階	1階
	部屋名	和室
	部位	天井
	コメント	雨漏りのため、鉄板による応急対応
	写真番号	別館-32
	階	1階
	部屋名	和室
	部位	建具周り
	コメント	雨漏り・劣化
	写真番号	別館-33
	階	1階
	部屋名	和室
	部位	建具まわり
	コメント	雨漏りのため、応急対応
	写真番号	別館-34
	階	1階
	部屋名	階段室
	部位	壁
	コメント	爆裂・破損
	写真番号	別館-35
	階	1階
	部屋名	階段室
	部位	梁
	コメント	コンクリート剥離

	写真番号	別館-36
	階	2階
	部屋名	階段室
	部位	壁
	コメント	ひび割れ
	写真番号	別館-37
	階	R階
	部屋名	階段室
	部位	床・壁
	コメント	雨漏り跡・劣化・破損
	写真番号	別館-38
	階	2階
	部屋名	執務室
	部位	建具
	コメント	配線の応急対応
	写真番号	別館-39
	階	2階
	部屋名	執務室
	部位	天井
	コメント	雨漏り跡・劣化・破損
	写真番号	別館-40
	階	2階
	部屋名	執務室
	部位	天井
	コメント	雨漏り跡

	写真番号	別館-41
	階	2階
	部屋名	執務室
	部位	天井
	コメント	雨漏りのため、波板による応急対応
	写真番号	別館-42
	階	2階
	部屋名	執務室
	部位	壁
	コメント	劣化
	写真番号	別館-43
	階	2階
	部屋名	湯沸室
	部位	天井
	コメント	脱落
	写真番号	別館-44
	階	2階
	部屋名	書記室
	部位	天井
	コメント	雨漏りのため、波板による応急対応
	写真番号	別館-45
	階	2階
	部屋名	書記室
	部位	天井
	コメント	雨漏りのため、波板による応急対応

	写真番号	別館-46
	階	2階
	部屋名	会議室
	部位	サッシ下壁
	コメント	ひび割れ・劣化の応急対応
	写真番号	別館-47
	階	2階
	部屋名	会議室
	部位	壁
	コメント	全体的な劣化